



# Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлоу РС

## Инструкция по монтажу

ТРОН.407112.011 ИМ

Редакция 1.12



**ООО «ТЕРМОТРОНИК»**  
193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2  
Телефон, факс: +7 (812) 326-10-50  
Сайт ООО «ТЕРМОТРОНИК»: [www.termotronic.ru](http://www.termotronic.ru)  
Служба технической поддержки: [support@termotronic.ru](mailto:support@termotronic.ru)  
тел. 8-800-333-10-34

## Содержание

<b>1</b>	<b>Подготовка к монтажу</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Выбор места установки</b> .....	<b>3</b>
2.1	Общие положения.....	3
2.2	Требования к месту установки.....	4
2.3	Учет направления движения измеряемой жидкости.....	5
2.4	Требования к длине прямых участков.....	5
<b>3</b>	<b>Порядок установки расходомера на трубопровод</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Защита от блуждающих токов и помех</b> .....	<b>9</b>
4.1	Защитное заземление.....	9
<b>5</b>	<b>Монтаж электрических соединений</b> .....	<b>10</b>
5.1	Подключение электрических цепей.....	10
5.2	Требования к соединительным проводам.....	12

<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСХОДОМЕРОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– наличие на расходомерах напряжения питания;</li><li>– протекание через корпус расходомеров сварочного тока.</li></ul>
--

Инструкция по монтажу распространяется на расходомеры утвержденных типов: Питерфлоу РС рег. 46814-11 и Питерфлоу исп. РС рег. 66324-16.

Текст настоящей инструкции идентичен тексту следующих документов: ТРОН.407111.001 ИМ (Питерфлоу РС), ТРОН.407112.011 ИМ (Питерфлоу исп. РС).

## 1 Подготовка к монтажу

Транспортировка расходомера к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.

После транспортировки при отрицательной температуре необходимо выдерживать расходомер в упаковке не менее **8 часов** при температуре **+20±5°C**.

При распаковке расходомер освобождают от тары, проверяют внешний вид, сохранность пломб и комплектность в соответствии с паспортом.

Перед монтажом в случае необходимости (для возможности поворота электронного блока) следует отвернуть невыпадающие винты.

## 2 Выбор места установки

### 2.1 Общие положения

Для нормального функционирования расходомера необходимо чтобы расходомер был постоянно заполнен измеряемой жидкостью.

В случае неполного заполнения (завоздушивания) канала появляются ошибки измерения. Поэтому при монтаже следует выполнять следующие условия:

- Не устанавливать расходомер в самой высокой точке системы;
- Не устанавливать расходомер в трубопроводе с открытым концом.

Рекомендуемые варианты установки расходомера приведены на рис. 1.

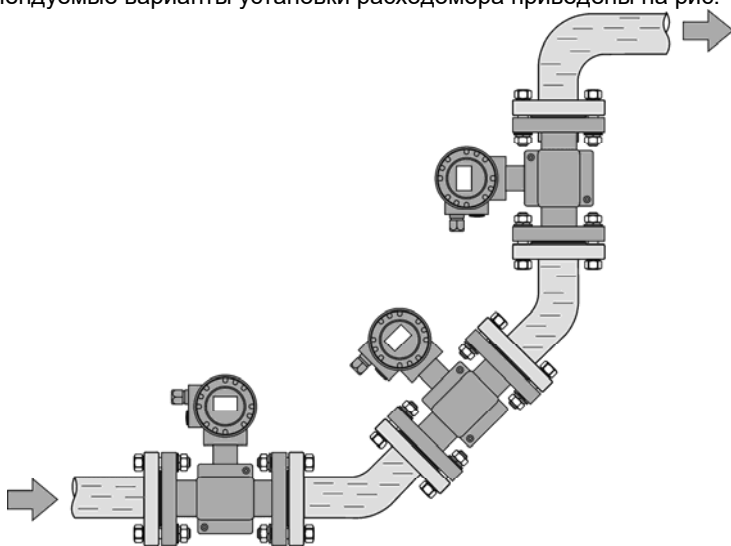


Рисунок 1. Рекомендуемые варианты установки

**ВНИМАНИЕ!** При установке расходомера на восходящем участке трубопровода гермоввод должен быть направлен вниз.

**Примечание** Наличие грязевиков или дополнительных фильтров не требуется.

В системах тепло- и водоснабжения в случае невозможности установки расходомера в рекомендуемых местах допускается монтаж на горизонтальных участках местных изгибов трубопроводов с высотой не более 1 м.

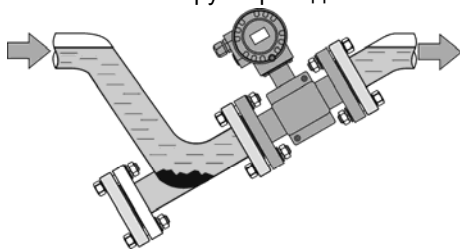


Рисунок 2. Установка расходомера в частично заполненном трубопроводе

При измерении расхода в частично заполненных трубопроводах или в трубопроводах с открытым концом для гарантированного заполнения жидкостью, расходомер следует устанавливать в наклонном или U-образном трубопроводах (рис.2).

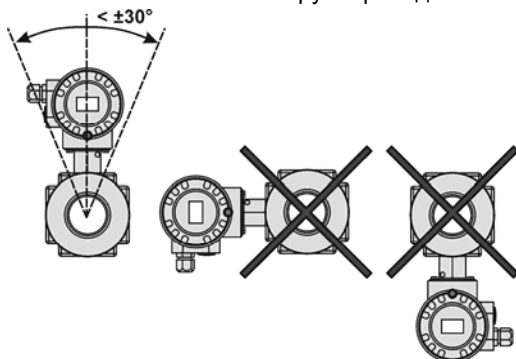


Рисунок 3. Установка на горизонтальных участках трубопровода

На горизонтальных участках расходомер устанавливается **электронным блоком вверх**. Максимальное отклонение от вертикальной оси не более чем на  $30^\circ$  (рис. 3).

## 2.2 Требования к месту установки

Установку расходомера следует производить в местах, где трубопровод не подвержен вибрации. При возможной вибрации трубопровода в диапазоне частот и амплитуд, превышающих допустимые для расходомера значения, трубопровод до и после расходомера должен опираться на неподвижное основание.

## 2.3 Учет направления движения измеряемой жидкости

При установке расходомера на трубопровод следует учитывать динамические диапазоны в прямом и обратном направлениях (класс расходомера) и режимы настройки импульсного выхода.

При использовании режимов с отдельным измерением потока (прямом или обратном) стрелка на корпусе расходомера должна совпадать с направлением потока в трубопроводе. Если в процессе эксплуатации направление потока в трубопроводе меняется, то расходомер устанавливается стрелкой по потоку, при котором требуются измерения с максимальным динамическим диапазоном.

## 2.4 Требования к длине прямых участков

Расходомер необходимо располагать в той части трубопровода, где пульсации и завихрения минимальны. При установке необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода до и после расходомера.

В случае применения расходомера для реверсного измерения потока длина прямого участка **ПОСЛЕ** расходомера определяется также как и для участка **ДО** расходомера.

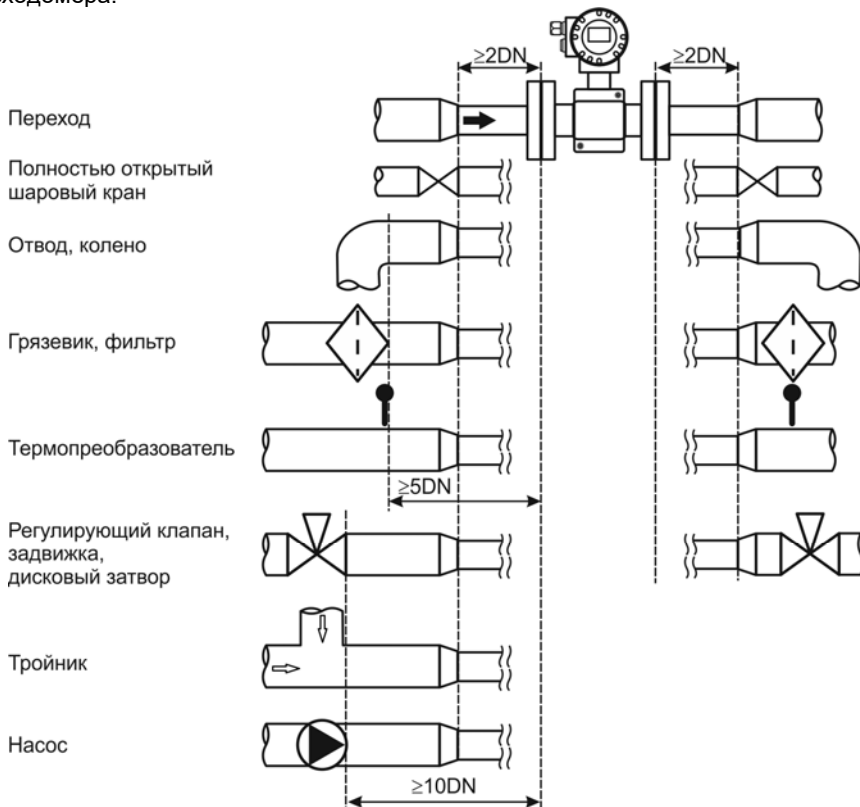


Рисунок 4 – Требования к длине прямых участков

**Примечание** Длины прямых участков указаны в DN расходомера.

### 3 Порядок установки расходомера на трубопровод

Расходомер устанавливается между двумя фланцами и стягивается шпильками (болтами) в зависимости от исполнения.

**Примечание** Фланцы, шпильки, гайки и шайбы в комплект поставки не входят.

Для установки расходомера рекомендуется применять фланцы по ГОСТ 33259-2015.

Требования к точности установки фланцев приведены на рис. 5.

Для изготовления прямых участков используются трубы по ГОСТ 8734, ГОСТ 8732 или ГОСТ 10704-91.

Отклонения внутренних диаметров трубопроводов на прямых участках до и после расходомера не должно превышать величин, приведенных в табл. 1.

Если ДУ трубопроводов и расходомера не совпадают, то используются концентрические переходы по ГОСТ 17378.

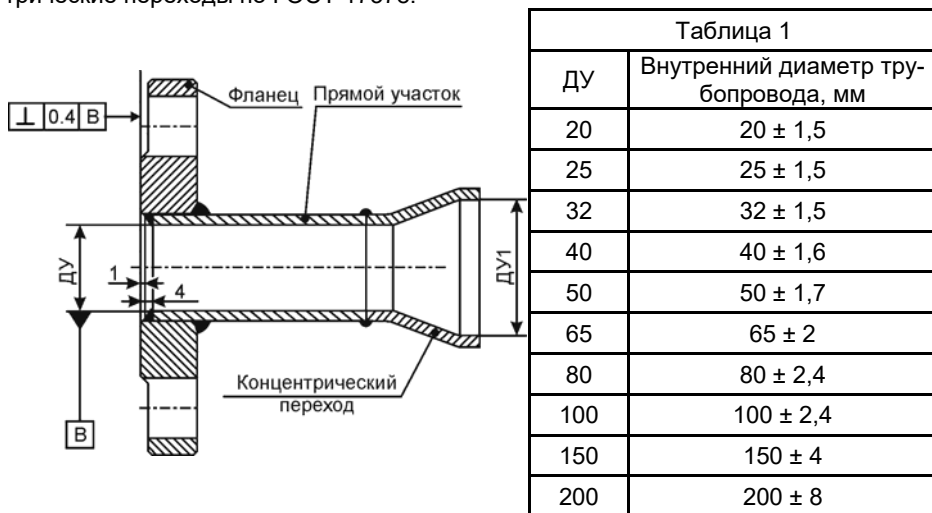


Рисунок 5 Требования к точности установке фланцев

Для уплотнения соединений используются прокладки из комплекта поставки.

Разрешается использовать прокладки из паронита ПОН-Б по ГОСТ 15180-86 (исполнению А). Рабочее давление не ниже 2,5 МПа.

Прокладки не должны заходить в проточную часть трубопровода по внутреннему диаметру за границы уплотняемых поверхностей.

Для подключения защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера в ответных фланцах необходимо выполнить отверстия под винт М5 или приварить винт М5 (рис. 6).

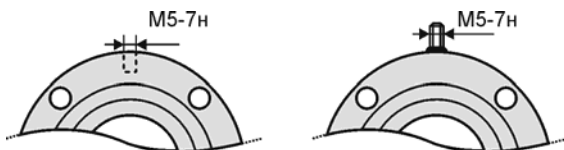


Рисунок 6 - Доработка фланцев

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения расходомера монтажно-сварочные работы следует производить с использованием габаритного имитатора. Размеры имитатора приведены в Приложении А.

Перед установкой расходомера на трубопровод габаритный имитатор и фланцы с прямыми участками должны быть собраны в единую конструкцию с помощью шпилек или болтов (рис.7).

В нижней части единой конструкции установить шунтирующий токопровод (медный проводник сечением не менее  $6 \text{ мм}^2$  или стальная полоса - не менее  $20 \text{ мм}^2$ ).

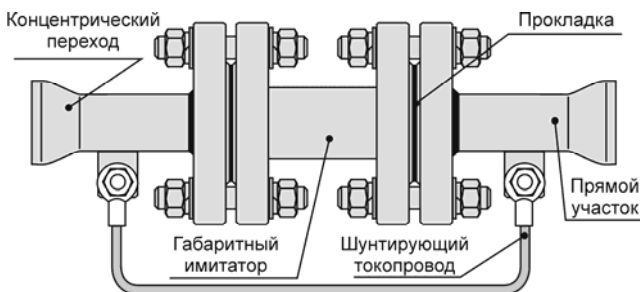


Рисунок 7 - Внешний вид единой конструкции

Установка единой конструкции на трубопровод выполняется в следующей последовательности:

1. Замерить длину единой конструкции;
2. Закрепить трубопровод с целью исключения нарушения соосности после его разрезания;
3. Вырезать участок трубопровода с учётом измеренной длины единой конструкции и технологических допусков на сварку;
4. Приварить единую конструкцию к трубопроводу. При этом места крепления защитных токопроводов на фланцах должны располагаться в верхней точке.

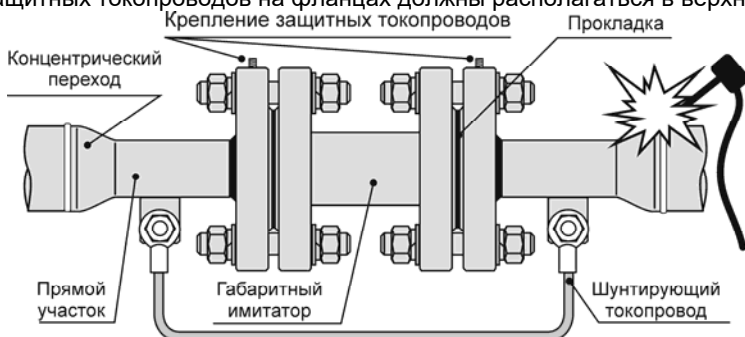


Рисунок 8 - Приварка единой конструкции

Установка расходомера в трубопровод должна производиться после завершения всех сварочных, промывочных и гидравлических работ.

Установка расходомера выполняется в следующей последовательности:

1. Отсоединить габаритный имитатор.
2. Уложить прокладки.

3. Установить расходомер между фланцами и зафиксировать его шпильками (болтами).

4. Отцентрировать внутренние отверстия трубопровода и расходомера.

5. Затянуть гайки шпилек (болтов).

Затяжку шпилек и гаек, крепящих расходомер на трубопроводе, производить равномерно, поочередно, по диаметрально противоположным парам (рис. 9).

Закручивание гаек осуществляется за три прохода. За первый проход затяжку выполнять крутящим моментом 0,5 Мк, за второй проход – 0,8 Мк и за третий проход – 1.0 Мк. Моменты силы при закручивании гаек приведены в табл. 2.

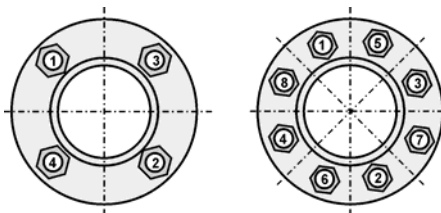


Рисунок 9 – Порядок затяжки гаек

Таблица 2 Рекомендуемые моменты силы при закручивании гаек		
Ду	Болты (шпильки)	Моменты силы при закручивании гаек Мк, Нм
20	4×M12	15
25, 32	4×M16	25
40		25
50		35
65		35
80		35
100	8×M16	50
150	8×M24	90
200	12×M26	90

6. Выполнить подключения защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера согласно разд. 4.



## 4 Защита от блуждающих токов и помех

Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо исключить влияние на расходомер блуждающих токов на трубопроводе и помех по цепям питания.

Для защиты расходомера от протекающих по трубе токов применяются защитные токопроводы из комплекта поставки и шунтирующий токопровод, выполненный из медного проводника сечением не менее  $6 \text{ мм}^2$  или стальной полосы сечением не менее  $20 \text{ мм}^2$ .

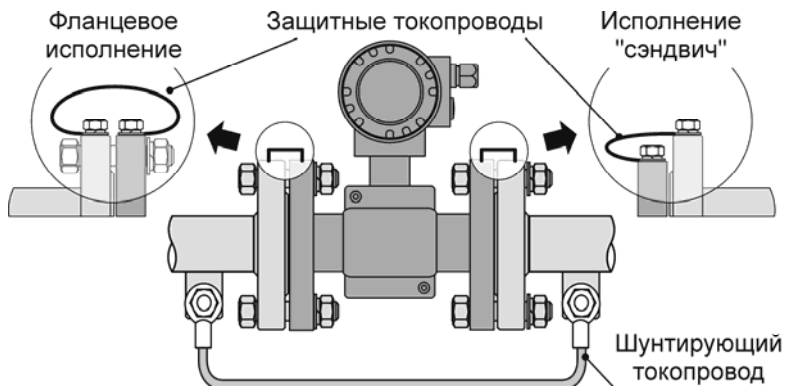


Рисунок 10 – Подключение защитных и шунтирующего токопроводов  
При сильных помехах шунтирующий токопровод **заземляется**.

**Примечание** При установке расходомера на пластиковых трубах защитные и шунтирующий токопроводы не требуются.

### 4.1 Защитное заземление



Рисунок 11 - Защитное заземление


При сильных помехах на линиях питания либо подачи питания через длинные провода может наблюдаться повышенный шум измерений. Для его уменьшения необходимо соединить с землёй клеммы защитного заземления блока питания расходомера.

**Примечания:** 1) При отсутствии клеммы заземления на выходе блока питания заземляется минусовой выход.

2) Блоки питания без клеммы заземления со стороны 220В **не применять!**

## 5 Монтаж электрических соединений

### 5.1 Подключение электрических цепей

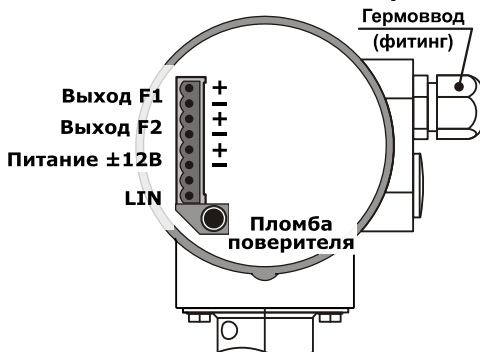

Подключение внешних приборов к преобразователю производится с помощью кабельных линий связи посредством клеммника-розетки, входящего в комплект поставки.

Схема расположения клеммника на задней стенке расходомера приведена на рис. 12.

Рисунок 12 - Внешние соединения

Ввод кабелей в электронный блок преобразователя осуществляется через гермовводы **MGB16**, рассчитанные на кабели диаметром от **6.6** до **9.5** мм.

Рекомендуемые типы кабелей:

Тип кабеля	Количество жил	Внешний диаметр, мм
ПВС 4×0,75	4	8,3мм
ПВС 5×0,75	5	9,3мм
МКШ 5×0,35	5	6,9мм
МКШ 5×0,5	5	7,2
МКШ 7×0,5	7	8,2

При высоком уровне промышленных помех, частоте выходного сигнала более 50 Гц, а также в случае длины кабельных линий более **30 м**, монтаж следует выполнять экранированным кабелем.

Заземление экранированного кабеля допускается только с одной стороны (со стороны внешнего устройства).

Для защиты от механических воздействий кабели рекомендуется помещать в кабель-каналы, либо гофрированные трубы (пластиковые или металлические).

При использовании пластиковых или металлических гофрированных труб следует применять фитинги:

**S-MGS16-18G-ST** – для металлического гофрошланга.

**N-MGN16-18G-ST** – для пластикового гофрошланга.

**Примечание** При применении гофрошлангов тип кабеля любой.

**Примечание** Требуемый тип гермоввода или фитинга определяется при заказе.

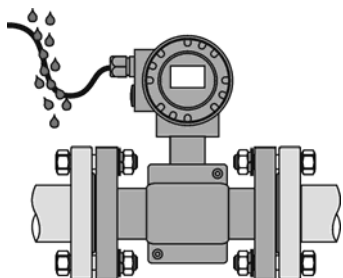


Рисунок 13

Подключаемые кабели должны иметь вид «U–петли», чтобы вода, попадающая на провода, не проникала в электронный блок.


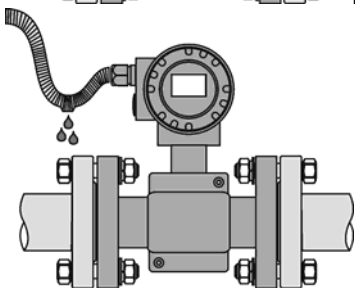



Рисунок 14

В случае использования гофрошлангов следует предусмотреть дренажное отверстие для выпуска конденсата (рис. 14).


В транспортной упаковке электронный блок расходомера установлен вдоль корпуса. В случае необходимости электронный блок может быть повернут на  $\pm 90$  град для удобства подключения и считывания показаний с индикатора. Порядок разворота показан на рис. 15.

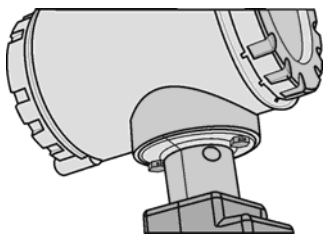


Исходное положение электронного блока

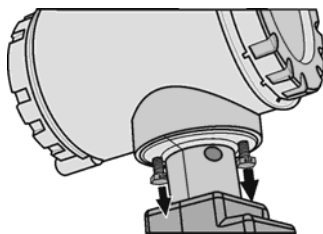

Отвернуть невыпадающие винты

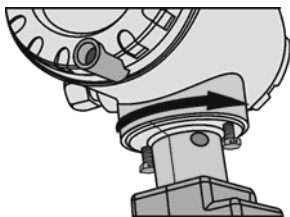

Повернуть блок в заданном направлении

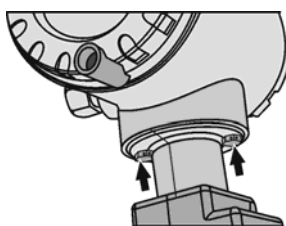

Зафиксировать блок винтами

Рисунок 15 – Порядок разворота электронного блока

## 5.2 Требования к соединительным проводам

При монтаже расходомера кабельные линии должны удовлетворять условиям:

1. сигнальные линии числоимпульсного выхода, LIN:
  - сечение жил кабеля .....не менее 0,12 мм<sup>2</sup>;
2. кабели питания:
  - сечение жил кабеля .....не менее 0,25 мм<sup>2</sup>;
  - суммарное сопротивление обеих жил кабеля .....не более 5 Ом.

### Допустимые длины линий связи:

Числоимпульсный выход – зависит от параметров входных цепей вторичного прибора (тепловычислителя).

Длина интерфейсного выхода LIN – до 50 м.

Зависимость максимальной длины линии питания от сечения провода представлена на рис. 16.

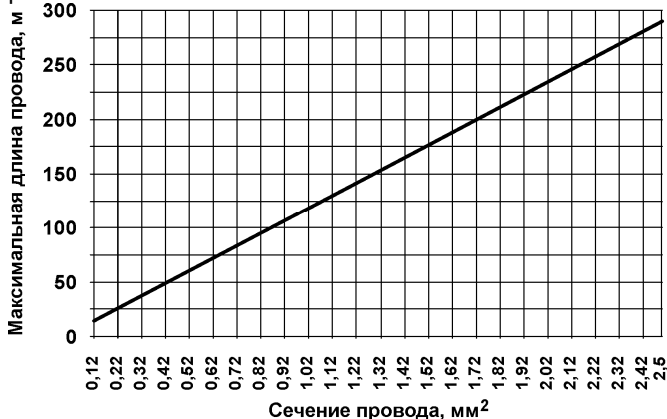


Рисунок 16 – Расчет максимальной длины кабеля питания

## Приложение А – Габаритные имитаторы ПИТЕРФЛОУ РС

Исполнение «сэндвич»			Фланцевое исполнение		
	Ду	L, мм		Ду	L, мм
	20	111		25	200
	32	128		32	200
				40	200
				50	200
50	153	65	200		
		80	200		
		100	250		
		150	328		
		200	358		